




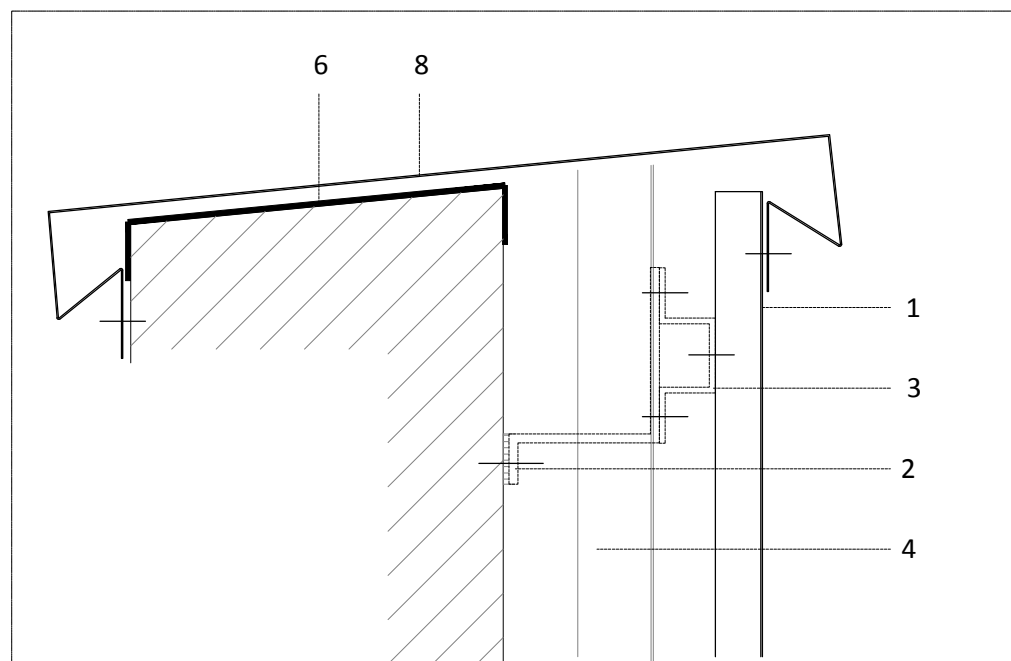


VIERTEAGUAS DE CORONACIÓN DE FACHADA

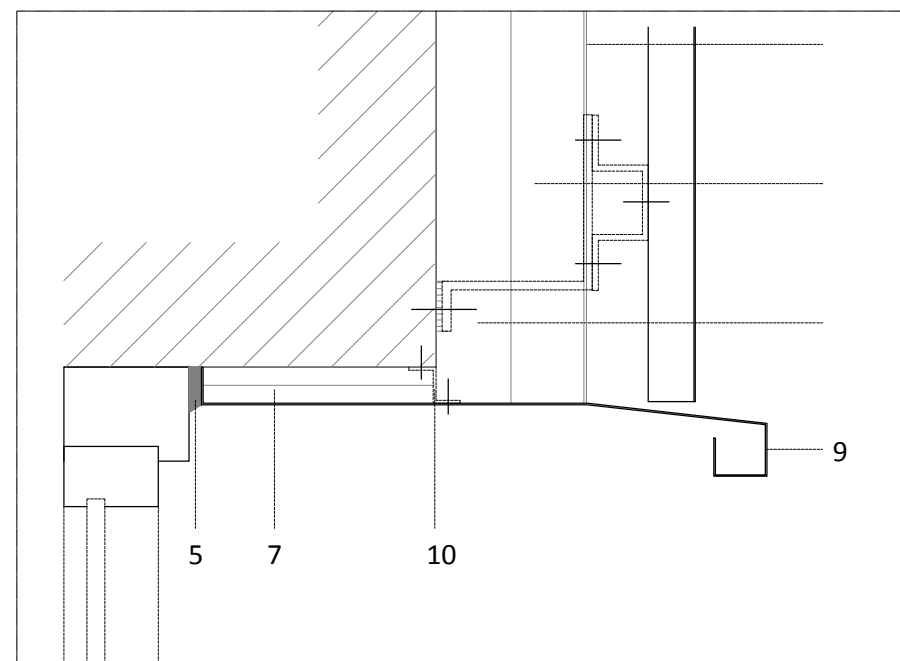


REMATE SUPERIOR EN HUECOS

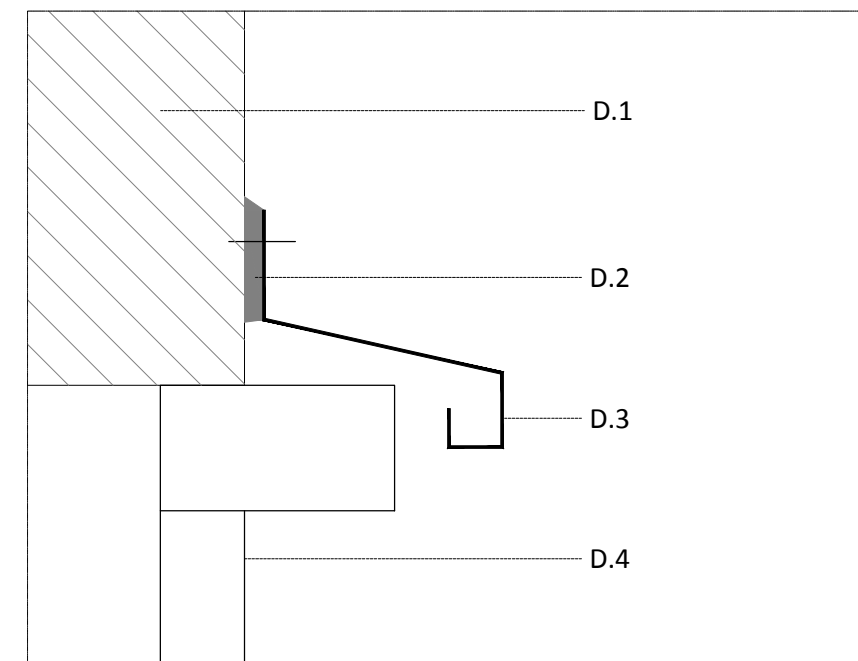


- D.1 Fachada actual. Revestimiento monocapa
D.2 Sellado. Separador EPDM y silicona
D.3 Vierendeaguas de chapa plegada
D.4 Carpintería actual de aluminio

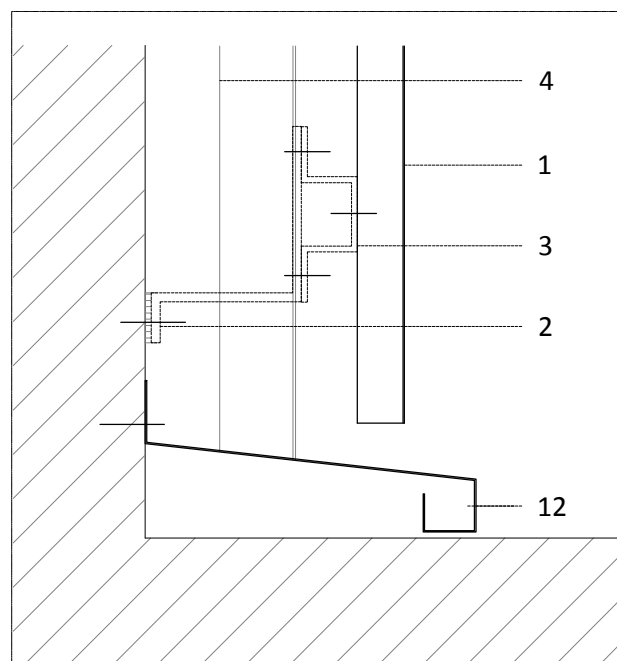


REMATE CONTRA SUELOS

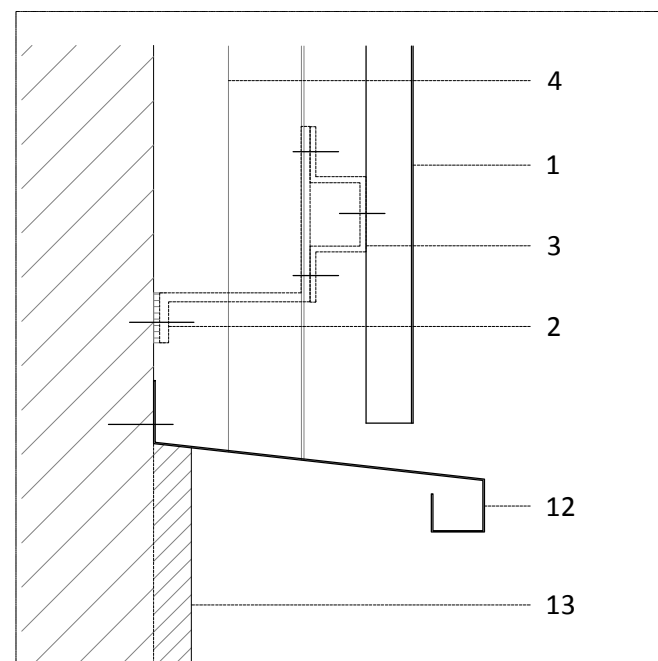

REMATE INFERIOR DE FACHADA EN ALTURA

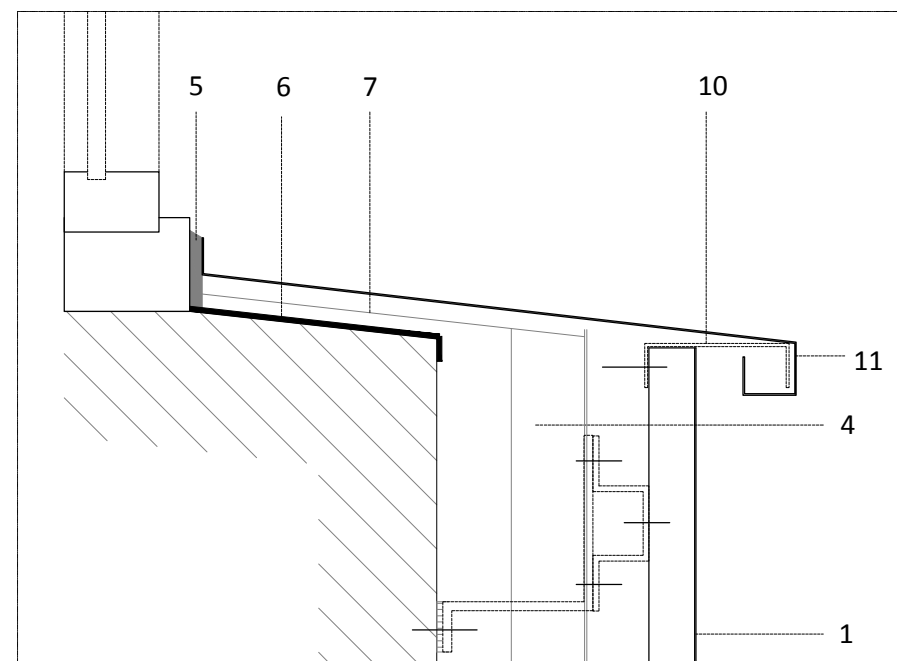

REMATE INFERIOR-VIERTEAGUAS EN HUECOS

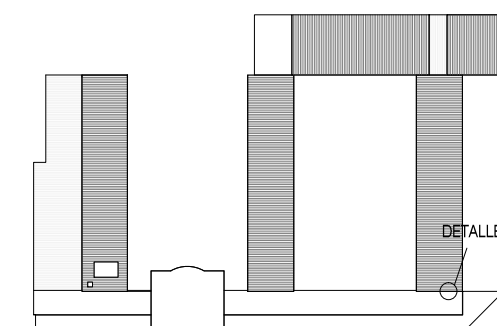

DETALLES EN SECCIÓN DE EJECUCIÓN DE FACHADA VENTILADA

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Cierre de panel de chapa con perfil minionda. 2. Perfil de fijación "Z" 20x60x70 3. Perfil longitudinal omega para sujeción de panel de fachada 20x30. 4. Panel de lana mineral 60 mm, densidad 50 kg/m³ + velo de vidrio de resistencia al aire 5. Sellado. Separador EPDM y silicona 6. Impermeabilización | <ul style="list-style-type: none"> 7. Panel rígido de lana mineral 15 mm contorno de ventanas 8. Vierendeaguas de chapa plagada, remate de fachada en petos de cubierta 9. Vierendeaguas superior de huecos en chapa plegada 10. Chapa intermedia de sujeción 11. Vierendeaguas inferior de huecos en chapa plegada 12. Remate inferior de chapa plegada 13. Raseo de mortero hidrófugo |
|---|--|

PROYECTO		PLANO		ESCALA	Nº PLANO
REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS EN IES FEDERICO BARAIBAR		DETALLE CONSTRUCTIVO. VIERTEAGUAS		1/3	12
EMPLAZAMIENTO		ARQUITECTO TÉCNICO	ARQUITECTO COLABORADOR	PROMOTOR	FECHA
C/ NIEVES CANO, 14. VITORIA- GASTEIZ		IVANKA IBISATE LEGARDA	ISMAEL MARTINEZ VILLA	Departamento de Educación. GOBIERNO VASCO	FEB. 2017
ivanka ibisate legarda _ arquitecto técnico colegiado 1.015 en COAAT ALAVA _ avenida de praga, número ocho, vitoria - gasteiz _ tfno: 617. 34. 14. 16 _ e- mail: ivankaibisate@hotmail.com					