




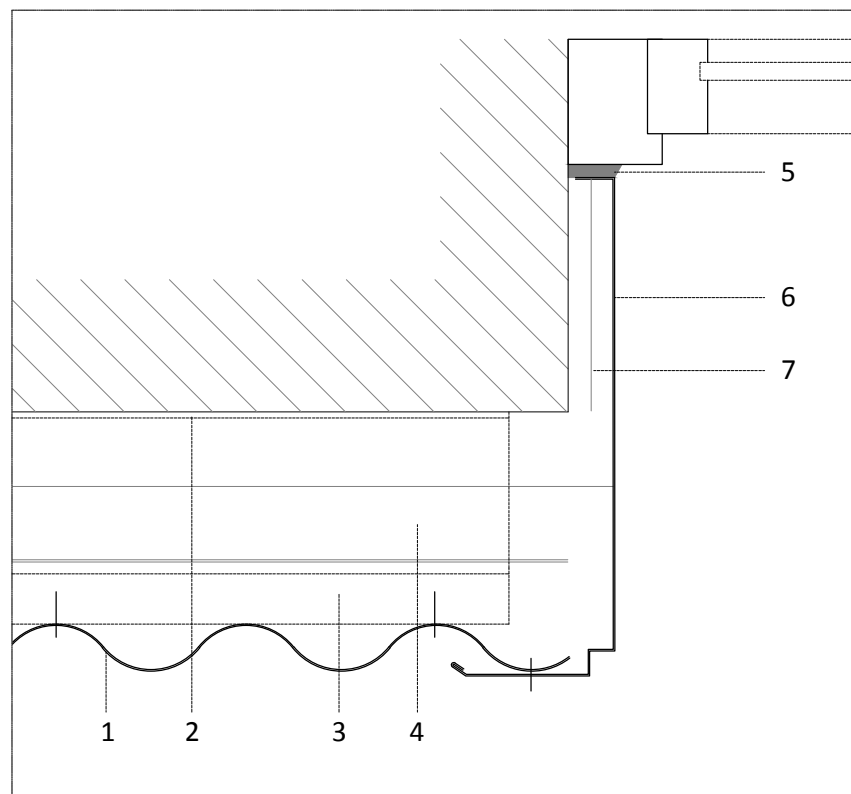


ENCUENTRO CON HUECOS EN FACHADA

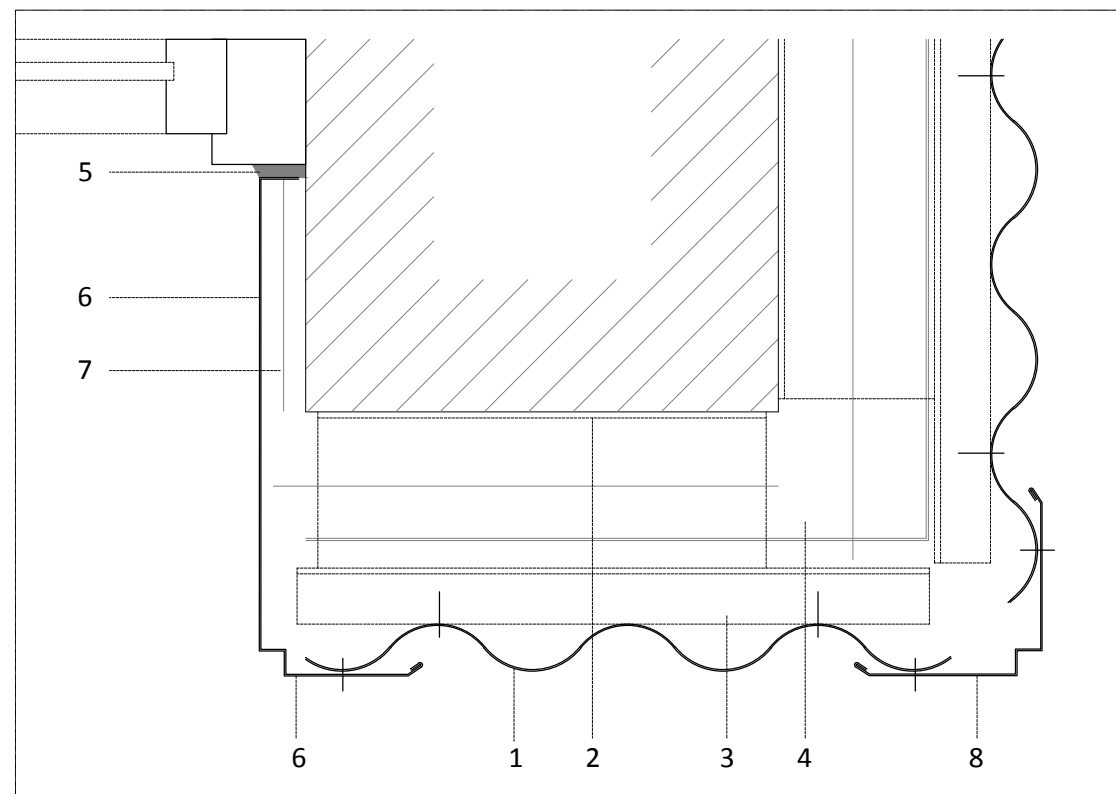

ESQUINA EXTERIOR CON PANEL

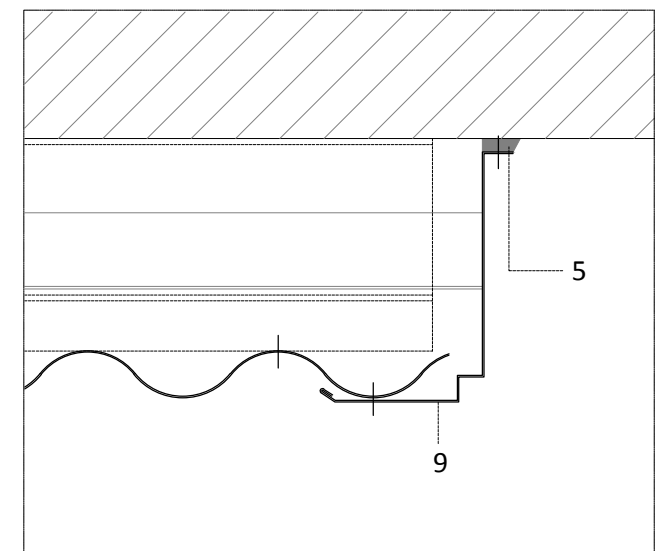

REMATE LATERAL PLANO

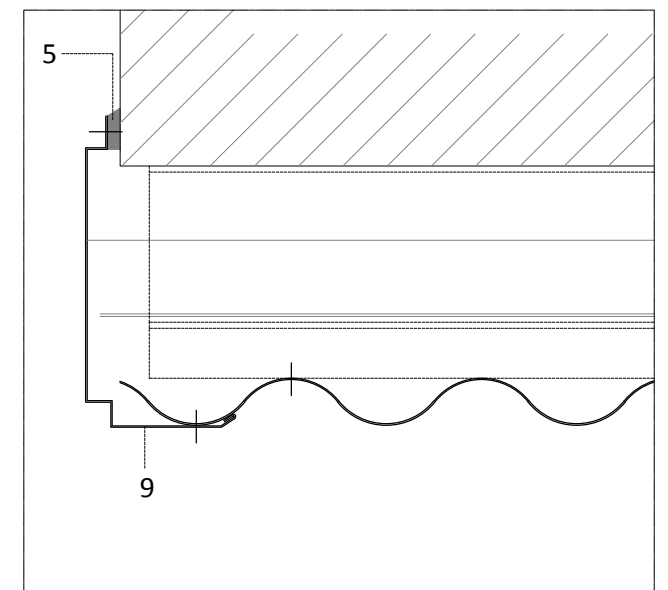


REMATE LATERAL EN ESQUINA


DETALLES EN PLANTA DE EJECUCIÓN DE FACHADA VENTILADA

1. Cierre de panel de chapa con perfil minionda.
2. Perfil de fijación "Z" 20x60x70
3. Perfil longitudinal omega para sujección de panel de fachada 20x30.
4. Panel de lana mineral 60 mm, densidad 50 kg/m³ + velo de vidrio de resistencia al aire
5. Sellado. Separador EPDM y silicona


6. Pieza de remate lateral de huecos mediante chapa plegada
7. Panel rígido de lana mineral 15 mm contorno de ventanas
8. Pieza de remate entre paneles en esquina mediante chapa plegada
9. Pieza de remate lateral de fachada mediante chapa plegada
10. Pieza de remate en cajón de chapa plegada
11. Pieza de remate entre chapas

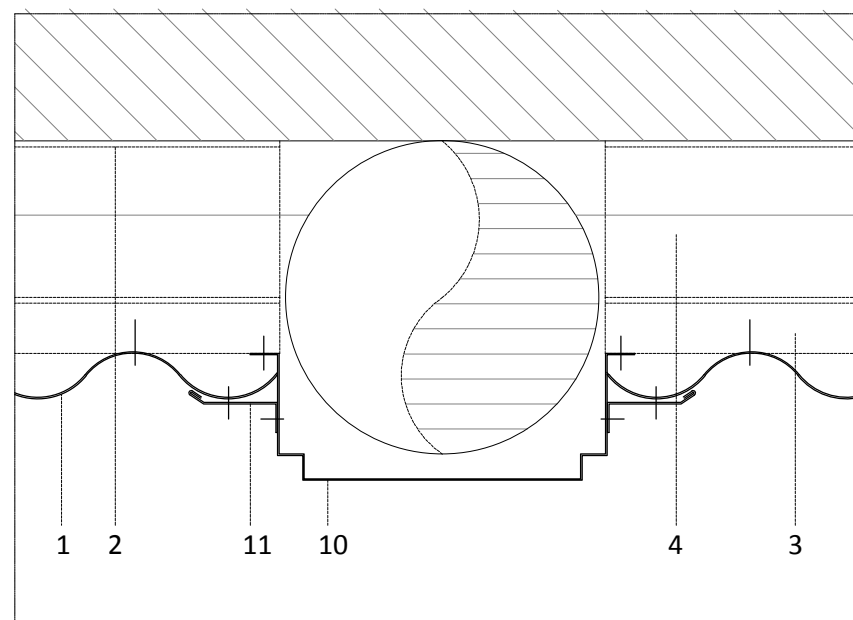

ENCUENTRO BAJANTE ADOSADA A FACHADA

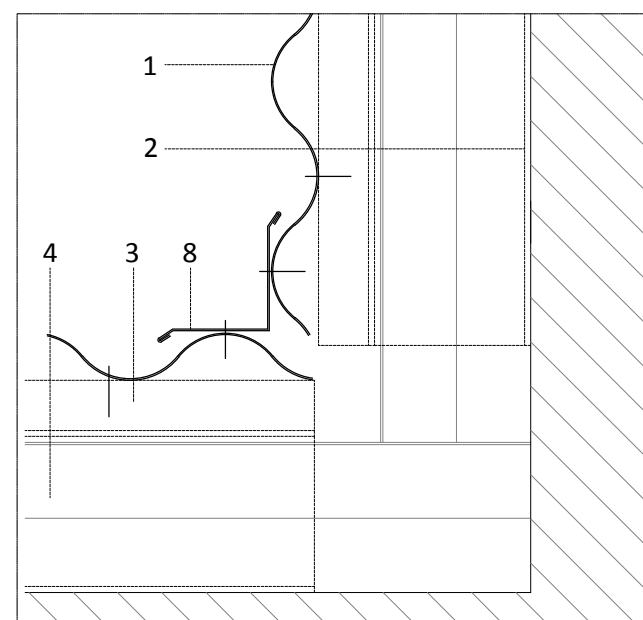

ESQUINA EXTERIOR CON PANEL

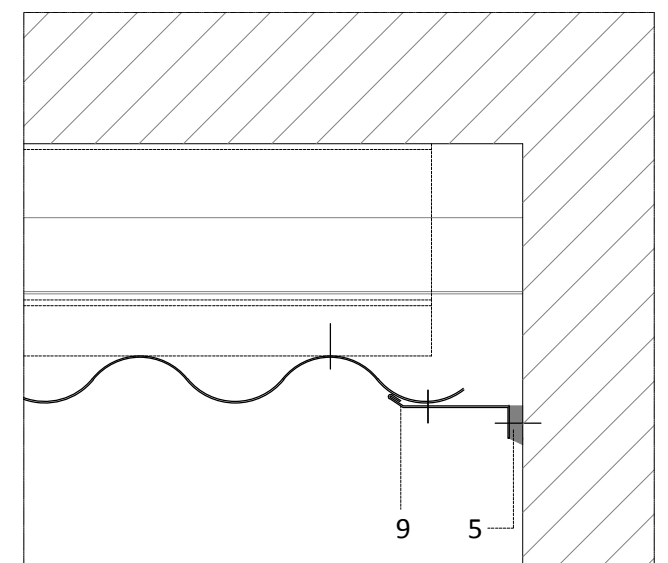

ESQUINA INTERIOR CON PARAMENTO

PROYECTO REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS EN IES FEDERICO BARAIBAR		PLANO DETALLE CONSTRUCTIVO. FACHADAS		ESCALA 1/3	Nº PLANO 13
EMPLAZAMIENTO C/ NIEVES CANO, 14. VITORIA- GASTEIZ		ARQUITECTO TÉCNICO IVANKA IBISATE LEGARDA			ARQUITECTO COLABORADOR ISMAEL MARTINEZ VILLA
		PROMOTOR Departamento de Educación. GOBIERNO VASCO			FECHA FEB. 2017

ivanka ibisate legarda _ arquitecto técnico colegiado 1.015 en COAAT ALAVA _ avenida de praga, número ocho. vitoria - gasteiz _ tfno: 617. 34. 14. 16 _ e- mail: ivankaibisate@hotmail.com