


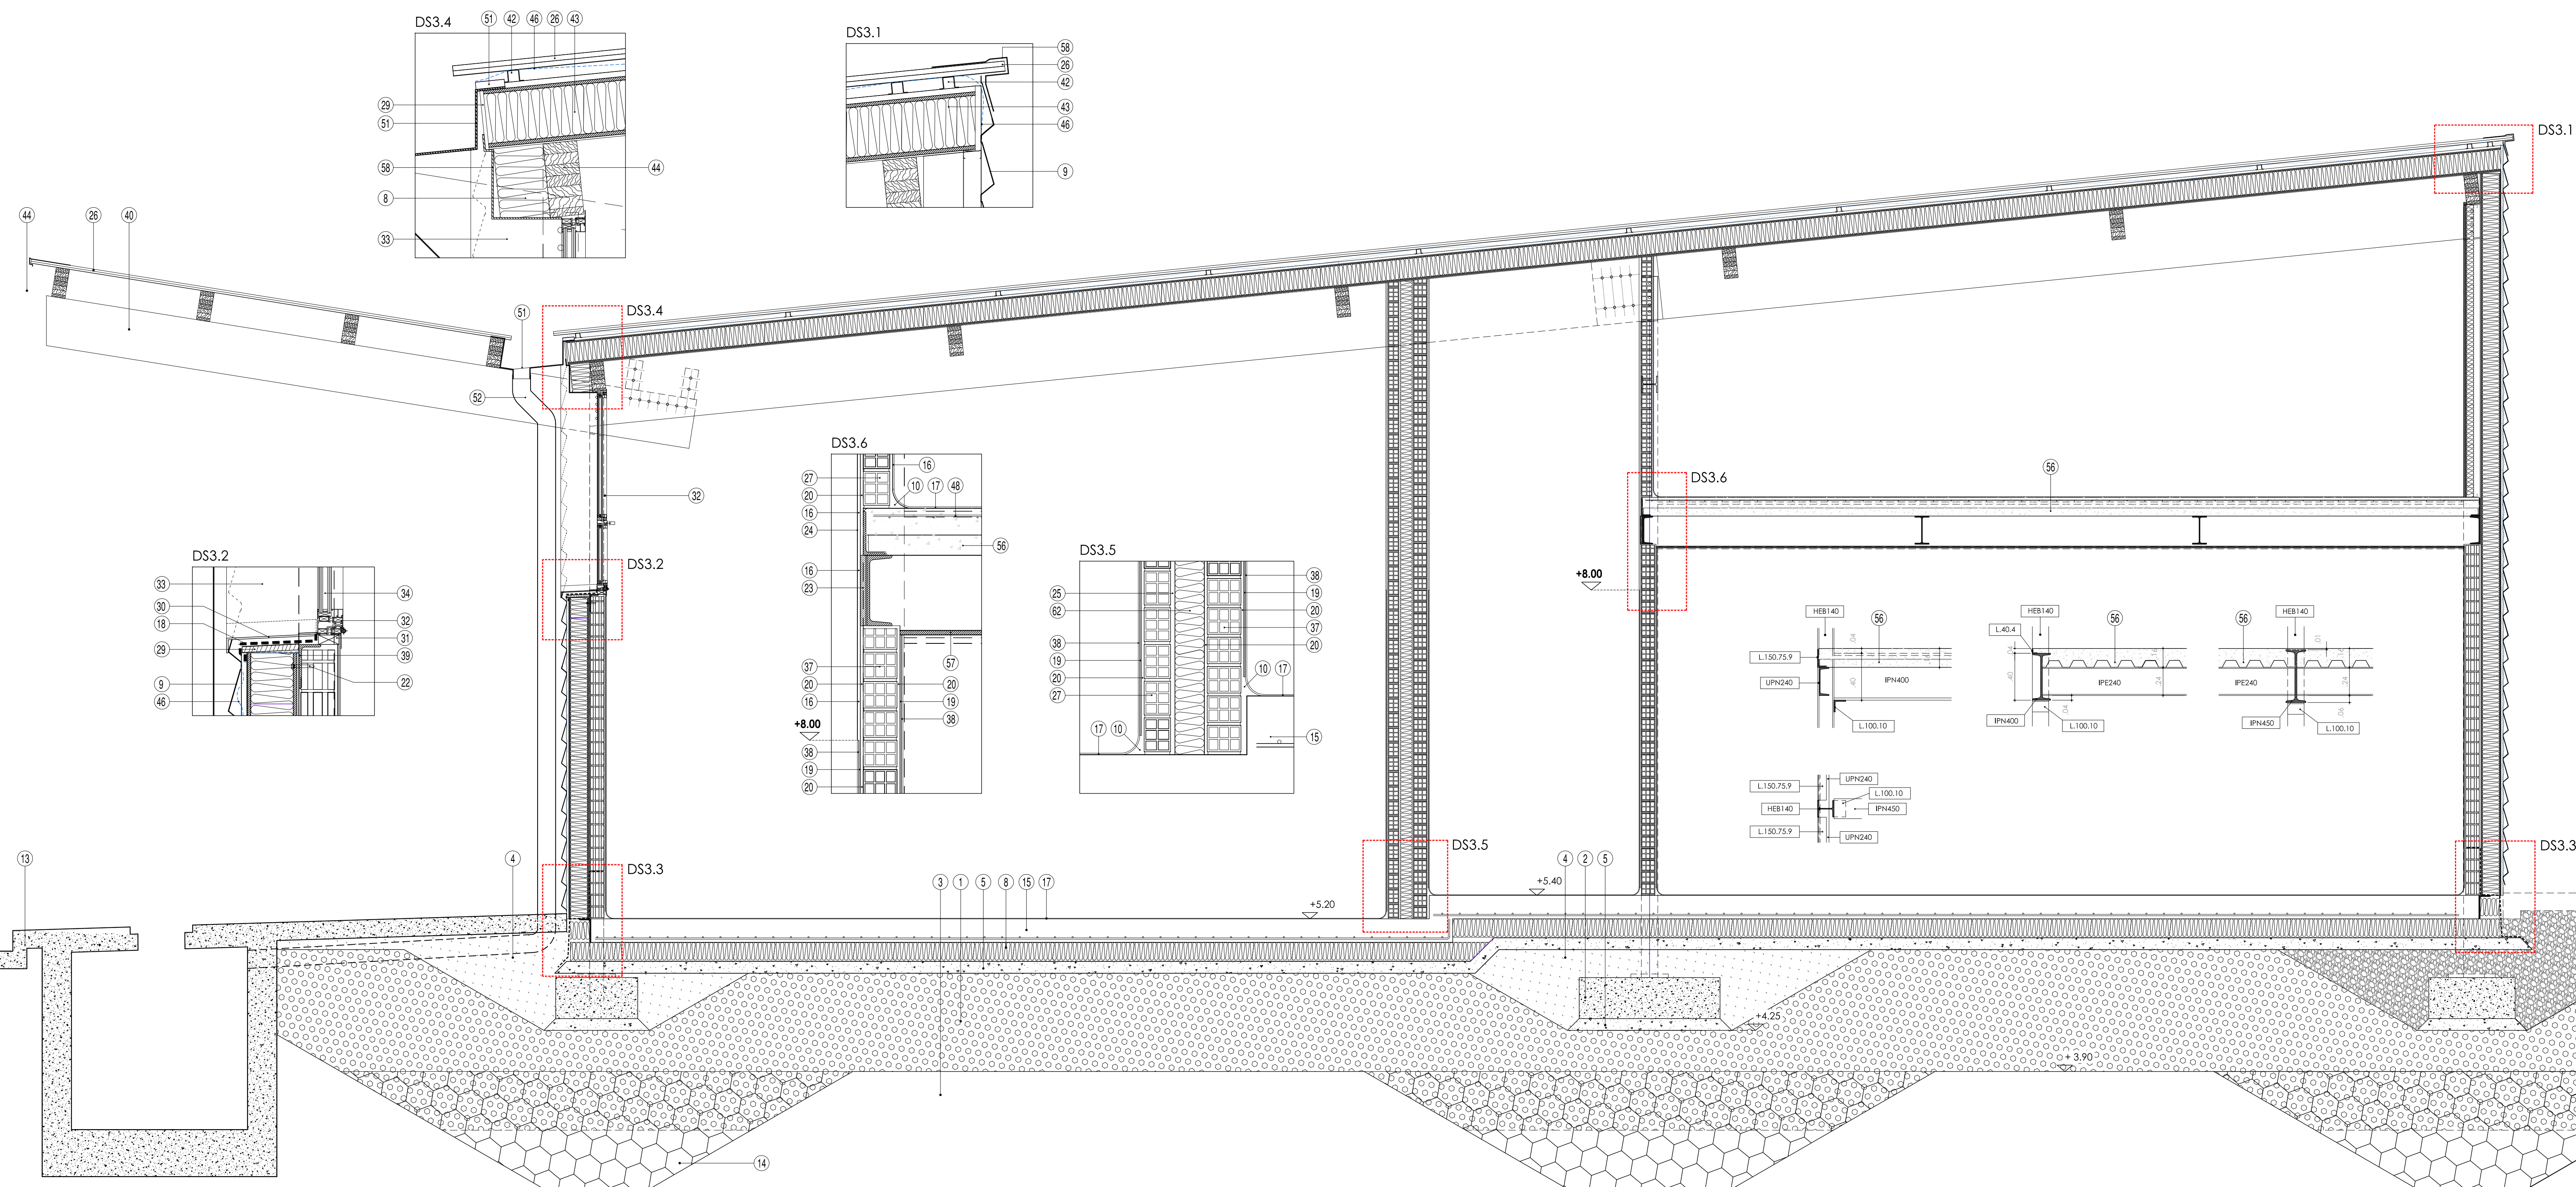

SECCION TRANSVERSAL S3 e:1/25

LEYENDA

- 1

Mejora de terreno, grava Ø80mm, e.min=100cm.
- 2

Viga de cimentación. (ver plano de estructura).
- 3

Perfil natural previsto del terreno.
- 4

Nivelación estimada del terreno todo uno, e.medio=20cm.
- 5

Hormigón de limpieza, e=10cm.
- 6

Mallazo b500t Ø12 15x15cm.
- 7

Panel sandwich de fachada tipo rexolatte u 0.27 aislamiento 145mm.
- 8

Poliestireno extruido (xps), e=15cm, expandido con hidrofluorcarbonos hfc.

□ =0,032 W/mK
- 9

Chapa de acero autoportante tipo atenea fa o similar.
- 10

1/2 caña con mortero de cemento
- 11

Lámina de poliestireno bajo solera.
- 12

Sellado con cinta butílica autoadhesiva en cara externa.
- 13

Alfibe existente.
- 14

Escollera 100-300kg.
- 15

Solera de hormigón armado, e=20cm.

16

Enlucido de yeso pintado.

17

Pavimento continuo de resinas epoxi tipo teimper o similar.

18

Tela asfáltica.

19

Revestimiento continuo, e=5mm.

20

Raseo de mortero de cemento, e=10mm.

21

Reposición pavimento existente.

22

Sujección atornillada de panel sandwich.

23

Placa de yeso laminado, e=19mm.

24

Acabado pintado.

25

Cámara de aire.

26

Cubrición de chapa tipo eurocover 34N CS o similar

27

Tabicón de ladrillo hueco doble.

28

Perfilería galvanizada canal en "u" de ancho variable

29

Canto/remate de madera e=20mm, en panel sandwich.

30

Alfizar de aluminio prelacado.

31

Premarco.

32

Carpintería de aluminio.

33

Telar de ventana en aluminio prelacado.

34

Vidrio climatli 6+6/16/6+6, neotrolux con gas argón.

35

1/2 asta de ladrillo perforado.

36

Pilar de acero galvanizado HEB-120 o HEB-140.

37

Medio asta de ladrillo hueco doble.

38

Revestimiento continuo de resinas epoxi tipo teimper o similar.

39

Perfil de acero galvanizado L-150.75.9.

40

Viga de madera laminada GL32 h.

41

Dintel de recerco de ventana en aluminio lacado.

42

Rastrel metálico galvanizado perfil omega, e=5cm.

43

Panel sandwich de cubierta tipo rexolatte u=0.24 o similar.

Aislamiento e=170mm acústico M1

44

Correa de madera laminada GL32 h.

45

Angular galvanizado L100.100.10. Atornillado al alma del pilar.

46

Lámina felx.

47

Aislamiento, lana de roca, e=60mm.

48

Mallazo B500T Ø 5mm 15 X 15 cm.

49

Carpintería metálica (acristalamiento interior).

50

Remate de aluminio lacado.

51

Canalón de chapa prelacada de acero.

52

Acero lacado Ø155.5mm.

53

Vidrio tipo laminar 3+3.

54

Banco suspendido.

55

Vierteaguas de chapa prelacada de acero.

56

Foijado de chapa colaborante haicol 59 FC h=160mm.

57

Falso techo placa cartón yeso e=15mm, con maestras cada 60cm.

58

Remate de chapa prelacada de acero.

59

Peldaños de chapa gofrada.

60

Tramo de chapa atenea fa atornillada a montantes

De acero galvanizado 36x70 cada 40cm.


61

Capa de hormigón HA25 e=4cm.

62

Poliestireno extruido (XPS), e=10cm. Expandido con hidrofluorcarbonos HFC.

□ =0,032 W/mK

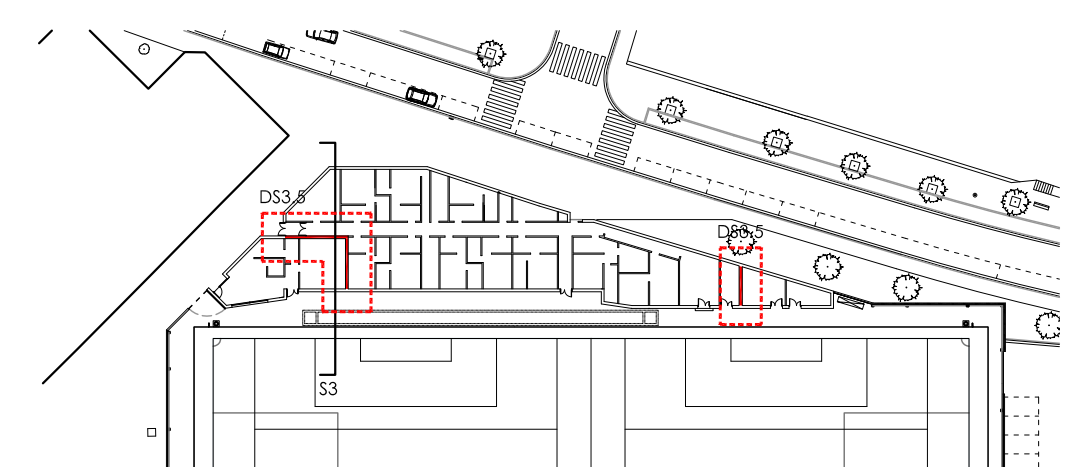

PLANTA DE REFERENCIA

ZALDUPE UDAL FUTBOL ZELAIA BERRIZTEKO PROIEKTUA
PROYECTO DE REFORMA DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE ZALDUPE
ONDARROA
EXEKUZIO PROIEKTU ALDATUA
PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO ERAIKUNTZA, XEHETASUNAK
EDIFICIO. DETALLES

Promotor /Eragilea: **AURRERA KIROL ELKARTEA**
Redactor /Egilea: **SABAI** **A.Errea** **JL.Loizaz** **L.Pagaegi**